

# CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Número: 010784

Página 1 de 4

**LABORATORIO:**

Laboratory

DEPARTAMENTO DE METROLOGIA

**INSTRUMENTO:**

Instrument

MANOMETRO WIKA

**FABRICANTE:**

Manufacturer

WIKA

**MODELO:**

Model

BOURDON

**NUMERO DE SERIE:**

Serial Number

PMC 304

**UBICACIÓN**

Location

SALIDA ERM AMERICAS

**RANGO DE MEDICION:**

Measurement Range

0 - 160 PSI

**RESOLUCIÓN:**

Resolution

1

**SOLICITANTE:**

Customer

LIDER DE DISTRIBUCIÓN

**DIRECCIÓN:**

Address

ERM ESTACION DE DISTRITO AMERICAS

**FECHA DE RECEPCIÓN:**

Date of Reception

2022-01-18

**FECHA DE CALIBRACIÓN:**

Date of Calibration

2022-01-18

**NUMERO DE PAGINAS INCLUYENDO ANEXOS:**

Number of Pages and Document Attached

4

**Calibrado Por:**

Calibrate by:

**Aprobado Por:**

Checked by:

YEISON QUINCHUCUA

Técnico en Metrología

Ing. Fabian Contreras

Jefe Laboratorio de Metrología

Fecha De Emision null

Este reporte expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. No podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se hayan obtenido previamente permiso por escrito del Laboratorio que lo emite. Los resultados contenidos en el presente Informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza por los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

This report expresses faithfully the result of measurements. It may not be reproduced in whole or in part except when obtained prior written permission of the issuing laboratory. The results contained in this report refer to the time and conditions under which measurements were made. The laboratory that issues not responsible for damages that may result from improper use of calibrated instruments. The user is responsible for the recalibration of instruments at appropriate intervals.

1. No de Informe 10784

Internal Code

2. Trazabilidad de la Medición

Traceability

Los patrones utilizados en la calibración de este instrumento están trazados a los patrones nacionales, los cuales tienen trazabilidad a patrones internacionales reconocidos.

| Descripción (Description)  | MANOMETRO(SN 1974060) |
|----------------------------|-----------------------|
| Tipo (Type)                | PRESION               |
| Fabricante (Manufacturer)  | FLUKE                 |
| Serie                      | 1974060               |
| Rango de Medición          | 0 - 1000 PSI          |
| Resolución                 | 0.1 PSI               |
| Certificado de Calibración | CERT-21-EMP-1340-3275 |

3. Metodo de Calibración.

Calibration Method

Los lineamientos generales de calibración que se describen a continuación, se apoyan en las normas OIML R101, OIML R109 El manometro referido fue comparado con MANOMETRO DIGITAL , las lecturas del calibrando se efectuaron en ascenso y descenso; en el intermedio de las series el manometro se mantuvo durante veinte minutos en carga maxima.

4. Incertidumbre Estimada de la Medición.

Measurement uncertainty

La incertidumbre de medición (U), reportada en la tabla de resultados, es la incertidumbre estandar combinada, multiplicada por un factor de cobertura k = 2, con lo cual se logra un nivel de confianza de aproximadamente el 95%.

5. Condiciones Ambientales

Enviromental Conditions

Temperatura Ambiente

29.2 °C

Room Temperature

Humedad Relativa

55.3 HR

Relative Humidity

Presión Atmosferica


965.2 hpa

Atmospheric Pressure

6. Resultados de la Calibración

De Llegada (AS FOUND)

| Indicación Patrón | Indicación Instrumento Ascenso | Indicación Instrumento Descenso | Error Max. Relativo A La Escala | Maxima de Presión |
|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 0.0               | 0.0                            | 0.0                             | 0,0000%                         | 1,000             |
| 16.0              | 17.0                           | 16.5                            | 0,6250%                         |                   |
| 32.0              | 33.0                           | 32.5                            | 0,6250%                         |                   |
| 48.0              | 49.0                           | 48.5                            | 0,6250%                         |                   |
| 64.0              | 65.0                           | 65.0                            | 0,6250%                         |                   |
| 80.0              | 81.0                           | 81.0                            | 0,6250%                         | U                 |
| 96.0              | 97.0                           | 97.0                            | 0,6250%                         | 0,263             |
| 112.0             | 113.0                          | 112.5                           | 0,6250%                         |                   |
| 128.0             | 129.0                          | 128.5                           | 0,6250%                         |                   |
| 144.0             | 145.0                          | 145.0                           | 0,6250%                         |                   |
| 160.0             | 161.0                          | 161.0                           | 0,6250%                         |                   |

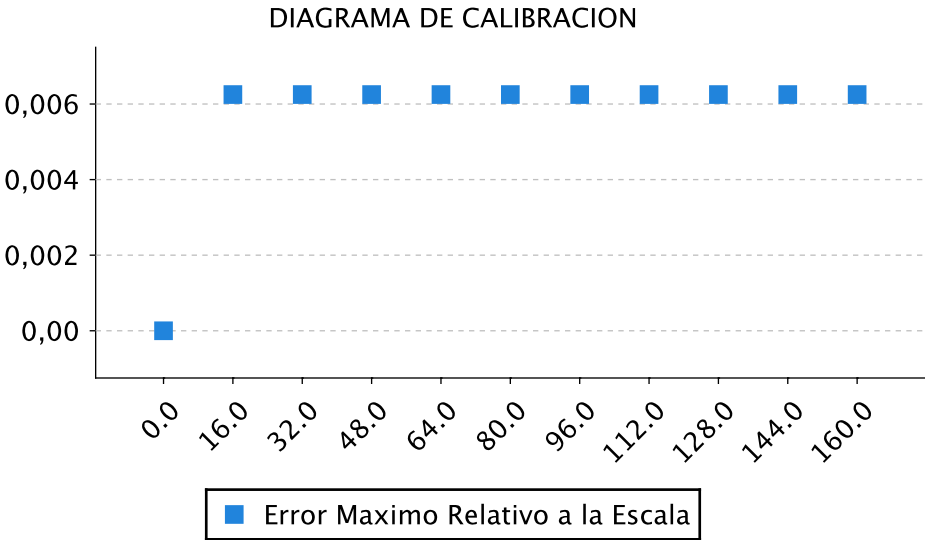

|                  |           |        |
|------------------|-----------|--------|
| Max Error (%)=   | 0,625 %   | ±0,164 |
| Max Error (PSI)= | 1,000 PSI | ±0,263 |

## 7. Observaciones

### Remarks

\* La máxima diferencia en porcentaje, respecto a la full escala es de: 0,63%.

\* El porcentaje de error así obtenido, es permitido en manómetros que corresponden a la clase de exactitud 1,00

\* se calibra equipo sin novedad

\* Con el certificado de calibración se entrega una estampilla del Departamento de Metrología de Llanogás SA ESP, que contiene fecha y número del certificado de calibración, la cual va adherida al equipo.